ساسحلا لابقتسالا زاهج ءاطخأ فاشكتسأ و Cisco 7x00 تاهجاو ىلع اهجالصإو فيفختلاو Cisco 3600 ATM

المحتويات

<u>المقدمة</u>

<u>قبل البدء</u>

<u>الاصطلاحات</u>

<u>المتطلبات الأساسية</u>

المكونات المستخدمة

المشكلة

العديد من أخطاء LCV في إخراج "show controller"

نقاط ربط الواجهة المستمرة

رسالة خطأ بعد تمكين 'debug atm error'

<u>أخطاء CRC في واجهة ATM</u>

<u>الحل</u>

<u>الحل</u>

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

<u>المقدمة</u>

في بعض الأحيان، تواجه واجهات ATM T3، مثل PA-T3 على موجهات سلسلة Cisco 7x00 أو NM-1A-T3، مشكلات في الاتصال. تشمل بعض الأعراض التي تسببها مشاكل التوصيل ما يلي:

- انتهاكات كود الخط (LCVs)انتهاك ثنائي القطبأصفار مفرطة
 - نقاط ربط الواجهة المستمرة
 - رسائل الخطأ
 - أخطاء CRC في واجهة ATM

سيقدم هذا المستند وصفا لهذه الأعراض وسيدرس عندما تتوافق تلك مع مشكلة إستقبال أو تخفيف حساسة ويوفر حلا بديل.

<u>قبل البدء</u>

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع <u>اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية</u>.

المتطلبات الأساسية

لا توجد متطلبات أساسية خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية أدناه.

تم إنشاء المعلومات المُقدمة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كنت تعمل في شبكة مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر قبل استخدامه.

المشكلة

يمكن اكتشاف مشكلة مستقبل أو تخفيف حساس على واجهة ATM بواسطة الأعراض المدرجة في المقدمة. وتشرح الأقسام التالية كل واحدة من هذه الأعراض.

"show controller" في إخراج LCV في أخطاء

قد يشير إخراج الأمر show controller إلى زيادة انتهاكات كود الخط (LCVs) وإحصاءات التسهيلات الأخرى على مهايئ منفذ ATM DS-3 أو وحدة الشبكة النمطية. عادة، تزداد عدادات أخطاء LCV عندما تختبر الواجهة عدم تطابق في نوع ترميز السطر. ومع ذلك، في حالات نادرة، قد تحدث هذه المشكلة أيضا عندما يتم توصيل الموجه بالجهاز التالي باستخدام كبل قصير (50 قدما أو أقل). يتمثل السبب الجذري للمشكلة في أن وحدة واجهة الخط (LIU) المستخدمة في هذه المناطق حساسة بشكل مفرط لبعض الإشارات المرسلة من معدات طرفية بعيدة عند إستخدام كبلات قصيرة. مع الكابلات القصيرة، يمكن أن يكون مستقبل ليو مشبعا، وبالتالي ينتج عن ذلك LCV.

فيما يلي بعض الأمثلة على ما ستبدو عليه مخرجات واجهة سطر الأوامر (بناء على ما تستخدمه من PA/NM، قد يختلف الناتج الفعلي بشكل طفيف)

```
Router#show controllers atm 1/0/0
```

```
ATM1/0/0: Port adaptor specific information

Hardware is DS3 (45Mbps) port adaptor

Framer is PMC PM7345 S/UNI-PDH, SAR is LSI ATMIZER II

Framing mode: DS3 C-bit ADM

No alarm detected

Facility statistics: current interval elapsed 796 seconds

lcv fbe ezd pe ppe febe hcse
```

lcv: Line Code Violation

be: Framing Bit Error
ezd: Summed Excessive Zeros
PE: Parity Error
ppe: Path Parity Error
febe: Far-end Block Error
hcse: Rx Cell HCS Error

Router#show controller atm 3/0

>Interface ATM3/0 is down
Hardware is RS8234 ATM DS3
 [output omitted]
 Framer Chip Type PM7345
Framer Chip ID 0x20
Framer State RUNNING
 Defect FRMR OOF

```
Defect ADM OOCD
                     Loopback Mode NONE
                  Clock Source INTERNAL
                     DS3 Scrambling ON
       Framing DS3 C-bit direct mapping
                                   TX cells 0
              Last output time 00:00:00
                              RX cells 1
                             RX bytes 53
                   Last input time 1w6d
     Line Code Violations (LCV) 25558650
             DS3: F/M-bit errors 401016
             DS3: parity errors 2744053
        DS3: path parity errors 1879710
      DS3/E3: G.832 FEBE errors 3099127
        T3/E3: excessive zeros 25689720
           uncorrectable HEC errors 554
        idle/unassigned cells dropped 0
                   LCV errored secs 392
          DS3: F/M-bit errored secs 392
           DS3: parity errored secs 389
      DS3: path parity errored secs 389
 T3/E3: excessive zeros errored secs 392
    DS3/E3: G.832 FEBE errored secs 380
      uncorrectable HEC errored secs 67
                  LCV error-free secs 0
         DS3: F/M-bit error-free secs 0
          DS3: parity error-free secs 3
      DS3: path parity error-free secs 3
T3/E3: excessive zeros error-free secs 0
   DS3/E3: G.832 FEBE error-free secs 12
   uncorrectable HEC error-free secs 325
```

يشير LCV إلى عدد أخطاء الانتهاك الثنائي القطب (BPV) أو الأصفار الزائدة (EXZ). الشروط التي بموجبها تلك الأخطاء ستختلف مع ترميز الخط.

انتهاك ثنائي القطب:

- انعكاس العلامة البديلة (AMI) تلقي نبضين متتاليين من نفس القطبية.
- البديل الثنائي القطبية الثلاثي الصفري (B3ZS) أو الثنائي القطبية العالي الكثافة High-Density Bipolar Three (HDB3)) الذي يتلقى نبضين متتاليين من نفس القطبية، ولكن هذه النبضات ليست جزءا من البديل الصفري.

الأصفار الزائدة:

- AMI تلقى أكثر من 15 صفرا متصلا.
- B3ZS إستقبال أكثر من سبعة أصفار متصلة.

راجع المستند التالي للحصول على مزيد من المعلومات حول أخطاء LCV:

أستكشاف أخطاء الخط وإصلاحها فيما يتعلق بواجهات DS-3 و E3 ATM

نقاط ربط الواجهة المستمرة

قم بتنفيذ الأمر show log. هل يعرض سلسلة من رسائل الارتباط على وحدة التحكم بدون وجود إرتباط مطابق معطل؟ يحل معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCdm84527 هذه المشكلة. عادة، يجب أن ترى رسائل السجل التالية عند رفرفة الواجهة:

```
Aug 11 02:54:47.243 UTC: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface ATM2/0 changed state to down

Aug 11 02:54:57.003 UTC: %LINK-3-UPDOWN: Interface ATM2/0, changed state to up

Aug 11 09:59:14.544 UTC: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface ATM2/0 changed state to up
```

رسالة خطأ بعد تمكين 'debug atm error'

تظهر رسائل مماثلة لما يلي عند تمكين أخطاء تصحيح الأخطاء ATM:

```
Aug 11 10:01:27.940 UTC: pmon_change 0x3E, cppm_change 0x53
```

أخطاء CRC في واجهة ATM

التالي مثال على المخرج لأمر show interfaces:

```
Router#show interfaces atm 4/0
                                                      ATM4/0 is up, line protocol is up
                                                                        [output omitted]
                                       Last clearing of "show interface" counters never
                                  Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
                                       Five minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
                                      Five minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
                                                                     no buffer 144
                                     packets input, 31480 bytes, 0
                                        Received 0 broadcasts, 0 runts, 0
                 input errors, 12 CRC, 0 frame,
                                                    0 overrun, 1 ignored, 0 abort 13
                                     packets output, 4228 bytes, 0
                                                                      underruns 154
                   output errors, 0 collisions, 1
                                                     interface resets, 0 restarts 0
راجع المستند التالي للحصول على مزيد من المعلومات حول أخطاء CRC وكيفية أستكشاف الأخطاء وإصلاحها:
```

<u>دليل أستكشاف أخطاء CRC وإصلاحها لواجهات ATM</u>

<u>الحل</u>

قد تكون المشكلة أن الموهن يسبب مستقبل حساس. اتبع الخطوات الواردة في قسم أستكشاف الأخطاء وإصلاحها أولا، ثم قم بتنفيذ الخطوات التالية لحل مشكلة جهاز الاستقبال الحساس.

<u>الحل</u>

- 1. قم بتقليل مستوى الإرسال للجهاز المرفق بوحدة الشبكة النمطية T3. تحتوي العديد من الأجهزة على إعداد تكوين إنشاء خط (LBO) لهذا الغرض.
- 2. قم بزيادة طول الكابل لتقليل قوة الإشارة ومعدلات الحافة. لا يمكن حساب الطول الدقيق المطلوب ولكن يوصى بإجمالي طول لا يقل عن 100'.
- 3. أستخدم موهن متحد المحور 75 أوم. يجب أن يقلل هذا من أخطاء LCV أو يزيلها. توفر Cisco مجموعة موهن (ATTEN-KIT-PA=) تحتوي على موصلات BNC قياسية بثلاثي الأبعاد و 6 ديسيبيل و 10 ديسيبل و 15 ديسيبل و 20 ديسيبل. لا تتوفر هذه المجموعة من خلال تقنية RMA. وبدلا من ذلك، يحتاج العميل إلى طلب هذه

المجموعة من خلال مندوب حسابه أو خدمة العملاء التي يقوم بها.

4. ابدأ بموهن ثلاثي الأبعاد أولا، ثم انتقل إلى موهن القيمة الأعلى التالي إذا إستمرت أخطاء lcv. لاحظ أن المخاففات هي متطلبات عادية، حسب ظروف الخط والمعدات البعيدة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا تم تكوين الواجهة في الموجه بشكل صحيح لجميع معلمات الطبقة المادية وما زالت تشير إلى العديد من أخطاء LCV و/أو CRC، فقد تحتوي واجهة ATM لديك على جهاز إستقبال حساس.

قبل تحديد ما إذا كان جهاز الاستقبال الحساس هو المشكلة، الرجاء القيام بما يلي:

- تحقق من تكوين الجهاز pa (أو NM) والأجهزة الطرفية البعيدة بشكل صحيح لاستخدام الكبلات القصيرة ومن تعيين ساعة التوقيت بشكل صحيح. إذا كانت الشبكة توفر مرجع الساعة، فيجب تعيين كلا النهايتين على ساعة "الخط". وإلا، يجب تعيين أحد الطرفين على الساعة الداخلية (أو المحلية) وتعيين الطرف الآخر على ساعة الخط.
 - تحقق من أن أخطاء CRC لا تحدث بسبب تكوين حركة المرور غير الصحيح أو إسقاط خلايا ATM على محول . ATM.

الخطوات التالية موصى بها لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها:

- 1. تحقق من جميع تكوينات معلمات الطبقة المادية مثل الإطارات والتشويش.
 - 2. تحقق من تكوين الساعة على كلا طرفي اتصال ATM.
- 3. تمكين **خطأ تصحيح أخطاء ATM** ومقارنة الإخراج الذي تم تجميعه مع المثال أعلاه
- 4. أستخدم الأمر **loopback diagnostic** وفحص عداد أخطاء CRC على واجهة ATM.

إذا كان لديك LCV وأخطاء الطبقات المادية الأخرى، فإن **أخطاء CRC** و**تصحيح الأخطاء ATM** تظهر فوق الإخراج فإن السبب الجذري الأكثر إحتمالا هو المستقبل الحساس.

معلومات ذات صلة

- دليل أستكشاف أخطاء CRC وإصلاحها لواجهات ATM
- <u>أستكشاف أخطاء الخط وإصلاحها فيما يتعلق بواجهات 3-DS و DS-3</u>
 - الدعم الفني Cisco Systems
 - الأدوات والأدوات المساعدة سيسكو سيستمز
 - المزيد من معلومات ATM

ةمجرتلا هذه لوح

تمهرت Cisco تا الرمستنع باستغام مهووة من التقن وات الآلية تالولية والرسبين في همود أنعاء الوالم والربشبين في هميد أنعاء الوالم والربشبين في هميو أنعاء الوالم والمتابين في المعارفة أن أفضل تمهرت أن تفون عقوقة طما وتام المان وقي وقي مها متابع مان كان وي Cisco والمان وا