

CSCvd61441: Der DHCP-Dienst Sx500 schlägt fehl, wenn die ACL-Protokollierung konfiguriert ist

Zusammenfassung

Der DHCP-Service schlägt fehl, wenn die Anmeldung bei einer ACL auf eine VLAN-Schnittstelle angewendet wird. Dies ist entweder DHCP-Relay oder Server.

Identifiziertes Datum

16. März 2017

Auflösungsdatum

K/A

Betroffene Produkte

SG500	1.4.7.06

Problembeschreibung

DHCP-Relay beendet die Arbeit mit SG500, wenn die ACL-Protokollierung konfiguriert ist. Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für eine ACL-Konfiguration:

```
erweiterte ip access-list beispielACL
permit ip any ace-priority 2000 log-input
!
```

Das Relay schlägt fehl, wenn die ACL auf eine Schnittstelle angewendet wird.

```
!
Interface VLAN 3
ip address 10.10.30.2 255.255.255.192
ip dhcp relay enable
service-acl input exampleACL
```

Problemumgehung

Entfernen Sie die Protokolleingabe aus der ACL permit-Anweisung:

```
SG500# permit ip any any ace-priority 2000
```