

SR-638771309 - US SG300-10:DHCP自動設定が機能しない

要約

DHCP自動設定が機能していない。

指定日

2016年4月14日

解決日

2017年2月10日

影響を受ける製品

SG300-10	1.3.7.18(最新の ダウンロード)

問題の説明

すべての16スイッチのファームウェアをアップグレードしようとする、DHCP自動設定が機能しない。

解決方法

DHCP自動設定機能を設定し、ファームウェアパスとファイル名を含むオプション125の16進数ストリングを使用します。さらに、16進数文字列には、次のフィールドが含まれている必要があります。

- 企業番号
- オプション125データ長
- サブオプションコード
- サブオプション長
- サブオプションデータ

たとえば、aa.txtファイルがある場合は、オプション125 Hex String 00-00-00-09-08-05-06-61-61-2E-74-78-74が使用されます。ここで次のように指定します。

- 00-00-00-09 : エンタープライズ番号 (シスコの値)
- 08 - オプション125のデータ長
- 05 : サブオプションコード (Cisco Sx300/500の値)
- 06 : サブオプションの長さ (この例では6)
- 61-61-2E-74-78-74 : サブオプションデータ (ASCIIファイル名aa.txtの16進数バージョン)