ACI vPC oplossen

Inhoud

Inleiding Voorwaarden Vereisten Gebruikte componenten Achtergrondinformatie Configureren Topologische toelichting Netwerkdiagram Verifiëren Problemen oplossen Diverse problemen Individuele poort per lus herkend Interfacewijziging naar Operational Down LACP Logs Gerelateerde informatie

Inleiding

Dit document beschrijft de opdrachten die nodig zijn om problemen met de Virtual Port-Channel (vPC)-communicatie op ACI te identificeren.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

De vPC tussen Application Centric Infrastructure (ACI) en het peer-apparaat moet eerder operationeel zijn geweest zonder configuratieproblemen.

Configureren

Topologische toelichting

ACI-BLAD 1: interface Ethernet 1/1, poortkanaal 5 en vPC 343.

ACI-BLAD 2: interface Ethernet 1/2, poortkanaal 5 en vPC 343.

NX-OS 1: interfaces Ethernet 1/1 en Ethernet 1/2, poortkanaal 14 en vPC 45.

Aansluitingen:

BLAD 1 Eth1/1 <-> NX-OS 1 Eth1/1

LEAF 2 Eth1/2 <-> NX-OS 1 Eth1/2

Netwerkdiagram



Verifiëren

Gebruik deze sectie om te controleren of uw configuratie goed werkt.

De <u>Cisco CLI Analyzer</u> (alleen geregistreerde klanten) ondersteunt bepaalde showopdrachten.

Gebruik de Cisco CLI Analyzer om een analyse van de uitvoer van de showopdracht te bekijken.

Met de opdrachtshow vpc brief vpc xu kunt de status van de vPC (Up/Down) zien.

LEAF1#show vpc brief vpc 343 vPC status _____ id Port Status Consistency Reason Active vlans ------ ----- ------ ------_____ success 343 Po5 **up** success 100 LEAF2#show vpc brief vpc 343 vPC status _____ Port Status Consistency Reason id Active vlans ___ _ _ _ _ ----- ------ ------_____ 343 Po5 **up** 100 success success

Met de opdracht show port-channel summary interface port-channel x u kunt de status van het Port-Channel (Up/Down), de huidige vlaggen en de fysieke interface zien waar deze is geconfigureerd.

LEAF1	<pre>#show port-channed : D - Down I - Individual s - Suspended S - Switched U - Up (port-co M - Not in use F - Configurat</pre>	erface port-channel 5 ort-channel (members) udby (LACP only) removed				
Group	Port- Type Channel	Protocol	Member Ports			
5	Po5(SU) Eth	LACP	Ethl/l(P)			
LEAF2‡ Flags	<pre>#show port-channed : D - Down I - Individual s - Suspended S - Switched U - Up (port-co M - Not in use F - Configurat</pre>	<pre>l summary inte P - Up in po H - Hot-stan r - Module-r R - Routed hannel) . Min-links no ion failed</pre>	<pre>summary interface port-channel 5 P - Up in port-channel (members) H - Hot-standby (LACP only) r - Module-removed R - Routed annel) Min-links not met on failed</pre>			
Group	Port- Type Channel	Protocol	Member Ports			
5	Po5(SU) Eth	LACP	Eth1/2(P)			

Problemen oplossen

Deze sectie verschaft de informatie die u kunt gebruiken om problemen met uw configuratie op te lossen.

Diverse problemen

Op de APIC GUI, moet u deze fout zien:

Fault F0518: A configuration is not consistent with peer node. Misconfigured due to vPC link in the 2 switches connected to different partners.



ACI-BLAD 1: interface Ethernet 1/1, poortkanaal 5 en vPC 343.

ACI-BLAD 2: interface Ethernet 1/2, poortkanaal 5 en vPC 343.

NXOS 1: interfaces Ethernet 1/1 en Ethernet 1/2, poortkanaal 14 en vPC 45.

Aansluitingen:

LEAF 1 Eth1/1 <-> NXOS 1 Eth1/1

LEAF 2 Eth1/2 <-> NXOS 1 Eth1/2

Als je deze kwestie tegenkomt, zien de outputs er zo uit:

LEAF1# show vpc brief vpc 343 vPC status										
id	Port	Status	Consistency	Reason		Active vlans				
343	Po5	up	failed	vpc port		100				
	channel									
mis-config										
	due to vpc									
	links in the									
	2 switches									
				connected to						

different partners

LEAF2# show vpc brief vpc 343 vPC status					
id	Port	Status	Consistency	Reason	Active vlans
 343	 Po5	up	failed	vpc port channel	100
				mis-config	
				due to vpc	
				links in the	
				2 switches	
				connected to	
				different	
				partners	
LEAF	1# show	port-ch	annel summar	y interface port-	channel 5
Flag	s: D - T	Down	quel u ue) in port-channel	(members)
	1 - C -	Succes	ded r - Mo	ot-standby (LACP 0.	шу)
	ы – с –	Switch	r = MC	uted	
	л ц –		rt-channel)	uccu	
	м –	Not in	use. Min-li	nks not met	
	F -	Config	uration fail	ed	
Grou	p Port- Chann		Type Pro	tocol Member Por	ts
5	Po5 (S	D)	Eth LAC	2P Eth1/1(D)	
LEAF	2# show	port-ch	annel summar	y interface port-	channel 5
Flag	s: D -	Down	P – Up	in port-channel	(members)
	I -	Indivi	dual H - Ho	ot-standby (LACP or	nly)
	s -	Suspen	ded r-Mo	dule-removed	
	S -	Switch	ed R - Ro	outed	
	U –	Up (po:	rt-channel)	nleg not mot	
	M = F -	Config	use. MIN-II uration fail	.ed	
Grou	p Port- Chann	el	Type Pro	tocol Member Por	ts
5	Po5 (S	D)	Eth LAC	2P Eth1/2(D)	
LEAF Lag	1# show Id: [[lacp in (7f9b,	terface eth 0-11-1-aa-aa	ernet 1/1 grep I -aa, 8157, 8000,	ag 10d), (8000, 0-22-2-bb-bb-bb , 65, 8000, 125)]]
LEAF Lag De in uitvo beid	2# show Id: [[nforma peropdr e.	lacp in (7f9b, tie over racht) m	aterface etha 0-11-1-aa-aa de aangesl loet op beide	ernet 1/2 grep I I-aa, 8157, 8000, oten vertraging va e uitgangen hetze	ng 10d), (8000, 0-33-3-cc-cc, 65, 8000, 125)]] In het apparaat (tweede vector op de Ifde zijn. Ook vector één moet hetzelfde zijn op

Volgende stap:

Als u dit gedrag vertoont, moeten de fysieke verbindingen worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat de verbindingen niet zijn geruild op de poorten.

Individuele poort per lus herkend

Op de APIC GUI, moet u deze fouten zien:

Fault F2705: A vPC interface goes down while peer interface is up.

Fault F2533: A loop was detected by the MCP protocol on ACI. Deze kwestie beïnvloedt vPC topologieën waar STP het protocol op de peer apparaten loopt.



ACI-BLAD 1: interface Ethernet 1/1 en Ethernet 1/2, poortkanaal 5 en vPC 343

NXOS 1: interfaces Ethernet 1/1, poortkanaal 14 en vPC 45

NXOS 2: interfaces Ethernet 1/2, poortkanaal 14 en vPC 45

Aansluitingen:

LEAF 1 Eth1/1 <-> NXOS 1 Eth1/1

LEAF 1 Eth1/2 <-> NXOS 2 Eth1/2

Voor deze stap voor probleemoplossing is het belangrijk het concept MisCabling Protocol (MCP) te begrijpen.

MCP detecteert lijnen van externe bronnen (slecht gedrag van servers, externe netwerkapparatuur die STP gebruikt, enzovoort) en schakelt de interface waarop ACI zijn eigen pakket ontvangt verkeerd uit.

Meer informatie over MCP is te vinden op: MCP voor ACI gebruiken.

Als je dit probleem hebt, zien de outputs er zo uit:

LEAF2#show mcp internal info interface eth 1/2 _____ Interface: Ethernet1/2 Native PI VLAN: 100 Native Encap VLAN: 1 BPDU Guard: disabled BPDU Filter: disabled Port State: down Layer3 Port: false Switching State: enabled Mac Address: AA:AA:AA:AA:AA:01 Interface MCP enabled: true ----- STP STATS -----MSTP Count: 0 RSTP Count: 4 MSTP TC Count: 0 RSTP TC Count: 4 PVRSTP TC Count: 4 TCN Count: 0 PVID Error BPDU Count: 5 Error Packet Count: 0 BPDU Guard Event Count: 0 ----- LOOP-DETECTION STATS ------MCP packets sent(Per-vlan): 1278 MCP packets received: 23 MCP invalid packets received: 19 MCP packets received with invalid digest: 0 MCP packets received when switching state is disabled: 0 Interface is a member of port-channel Number of active VLANs: 1 Number of VLANS in MCP packets are sent: 1 MCP enabled vlans: 628 MCP loop detected at: Tue Jul 19 09:34:46 2022 MCP loop detected in VLAN: 100 ----- MCP Remote Peer Info -----No remote peers exist

Opmerking: De luskwestie moet worden opgelost om een gehandicapte interface te vermijden om met vPC verder te gaan.

Zodra de luskwestie wordt opgelost en als de fysieke interface omhoog is, maar de vPC interface gaat met één op een benedenstaat en andere in een individu verder:

LEAF1#show port-channel summary interface port-channel 5 Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed S - Switched R - Routed U - Up (port-channel)

```
M - Not in use. Min-links not met
    F - Configuration failed
_____
Group Port- Type Protocol Member Ports
  Channel
_____
  Po5(SD) Eth LACP Eth1/1(I)
5
LEAF2 show port-channel summary interface port-channel 5
Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)
    I - Individual H - Hot-standby (LACP only)
    s - Suspended r - Module-removed
    S - Switched R - Routed
    U - Up (port-channel)
    M - Not in use. Min-links not met
    F - Configuration failed
_____
                   _____
Group Port- Type Protocol Member Ports
Channel
_____
   Po5(SD) Eth LACP Eth1/2(D)
5
Volgende stap:
```

Zorg ervoor dat de poortkanaalconfiguratie aan beide uiteinden correct is en dat het kanaal correct is gebundeld.

Als de configuratie op beide uiteinden correct is en goed vóór de lijn werkte, probeer dit:

Navigeren naar:

Fabric -> Inventory -> Pod -> Leaf x -> Interfaces -> VPC interfaces -> vpc -> Port-channel interface where is included the physical port 1/x -> right-click and select Disable.

Wacht vervolgens 10 seconden, klik met de rechtermuisknop en selecteerEnable.



Deze stappen moeten op de betreffende interface worden uitgevoerd om de poortkanaalsynchronisatie met het peer-apparaat af te dwingen en na dit proces moet correct werken.

Interfacewijziging naar Operational Down

Op de APIC GUI, moet u deze fout zien:

Fault F1296: A vPC interface goes down while peer interface is also down.



Dit voorbeeld illustreert hoe de informatie door de interface moet worden weergegeven:

```
Leafl# show interface port-channel 5
port-channel5 is down (port-channel-members-down)
admin state is up
Hardware: Port-Channel, address: xxxx.xxx01 (bia xxxx.xxx01))
MTU 9000 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 1 usec
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, medium is broadcast
Port mode is trunk
full-duplex, 100 Gb/s
Input flow-control is off, output flow-control is off
Auto-mdix is turned on
EtherType is 0x8100
Members in this channel: eth1/1
U moet deze onderwerpen bekijken en verwijderen:
```

- Fysieke problemen (transceivers en kabels) moeten de eerste stap zijn om te herzien.
- Verandert de configuratie voor beide uiteinden.
- LACP-informatie (Link Aggregation Control Protocol) is ontvangen op de Leaf-interface.

LACP Logs

U kunt deze opdracht gebruikenshow lacp internal event-history interface ethernet 1/x0m de evenementen in verband met de LACP-status als dit voorbeeld te verkrijgen:

```
Output omitted
. . .
9) FSM:<Ethernet1/1> Transition at 2022-07-15T08:43:06.121732000+00:00
Previous state: [LACP_ST_DETACHED_LAG_NOT_DETERMINED]
Triggered event: [LACP_EV_RECEIVE_PARTNER_PDU_TIMED_OUT_II_INDIVIDUAL]
Next state: [LACP_ST_INDIVIDUAL_OR_DEFAULT]
Output omitted
. . .
18) FSM:<Ethernet1/1> Transition at 2022-07-15T08:46:24.298022000+00:00
Previous state: [LACP_ST_DETACHED_LAG_NOT_DETERMINED]
Triggered event: [LACP_EV_RECEIVE_PARTNER_PDU_TIMED_OUT]
Next state: [FSM_ST_NO_CHANGE]
Output omitted
. . .
23) FSM:<Ethernet1/1> Transition at 2022-07-15T08:46:27.299819000+00:00
Previous state: [LACP_ST_DETACHED_LAG_NOT_DETERMINED]
Triggered event: [LACP EV RECEIVE PARTNER PDU TIMED OUT II INDIVIDUAL]
Next state: [LACP_ST_INDIVIDUAL_OR_DEFAULT]
Output omitted
. . .
24) FSM:<Ethernet1/1> Transition at 2022-07-15T08:52:25.204611000+00:00
Previous state: [LACP_ST_INDIVIDUAL_OR_DEFAULT]
Triggered event: [LACP_EV_LACP_DOWN_OR_PORT_DOWN]
Next state: [LACP_ST_PORT_IS_DOWN_OR_LACP_IS_DISABLED]
De voorbeeldlogboeken tonen aan dat ACI niet het juiste antwoord van het peer apparaat
ontvangt, in sommige gevallen de peer niet PDU/LACP verzendt voordat de houdbare timer
```

verloopt.

Volgende stap:

Nu moet u de configuratie en de status van het peer apparaat verifiëren.

De <u>Cisco CLI Analyzer</u> (alleen geregistreerde klanten) ondersteunt bepaalde showopdrachten. Gebruik de Cisco CLI Analyzer om een analyse van de uitvoer van de showopdracht te bekijken.

Opmerking: Raadpleeg <u>Important Information on Debug Commands (Belangrijke informatie</u> over opdrachten met debug) voordat u opdrachten met debug opgeeft.

Gerelateerde informatie

- Technische ondersteuning en documentatie Cisco Systems
- <u>Virtual Port Channel (vPC) in ACI</u>
- MCP (MisCable Protocol) gebruiken voor ACI

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.