IP-bronschending oplossen wanneer Verizon de carriers is

Inhoud

Inleiding						
Voorwaarden						
Vereisten						
Gebruikte componenten						
Achtergrondinformatie						
Probleem						
Detecteer het probleem in een P-5GS6-GL module die op een router is aangesloten						
Oplossing voor een P-5GS6-GL module die is aangesloten op een router						
Optie 1: ACL voor uitgaand verkeer						
Optie 2: NAT voor intern verkeer						
Optie 3: Voer een IPsec of een andere tunnelconfiguratie uit						
Optie 4: Voer een routekaart uit						
IP-bronschending in een CG522-E						

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u problemen kunt oplossen bij IP-bronoverschrijding, wat een veelvoorkomend probleem is wanneer Verizon de provider is.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt u aan een basiskennis te hebben van deze onderwerpen:

- 5G basisfuncties voor mobiele netwerken
- Cisco mobiele gateway 522-E
- Cisco P-5GS6-GL module
- Cisco IOS-XE
- Cisco IOS-CG router

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

- Cellular Gateway 522-E met IOS-CG versie 17.9.5a.
- IR1101 met IOS-XE versie 17.9.5 met een P-5GS6-GL module aangesloten.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie

Dit is van toepassing op een P-5GS6-GL module die is aangesloten op een router in standalone modus, of een CG522-E in standalone of controllermodus die wordt beheerd door SD-WAN. Dit document is niet van toepassing op een P-5GS6-GL module die is aangesloten op een router in SD-WAN omdat de opdrachtsyntaxis anders is.

Probleem

Verizon wijst een IP-adres toe aan elke klant/SIM en zij verwachten altijd dat zij alleen van die IP afkomstig verkeer ontvangen.

De bronoverschrijding treedt op wanneer Verizon detecteert dat verkeer dat van de client wordt verzonden, afkomstig is van een ander IP dan het IP dat eerder aan deze client is toegewezen.

Als bijvoorbeeld het IP-adres XXX.XXX.4.6 is toegewezen en Verizon verkeer ontvangt van het IPadres XXX.XXX.8.9, is het probleem aanwezig:



Cisco 5G Device Interface cellular 0/X/0: XXX.XXX.4.6

Telkens als Verizon meer dan 10 pakketten van het apparaat met een ander IP-adres ontvangt, knippert de verbinding met het cellulaire netwerk en stopt. Hierdoor wordt een nieuwe verbinding gestart vanaf het mobiele apparaat en kan het hetzelfde IP-adres krijgen als voorheen, of een nieuwe. Het hangt af van de verworven service. Detecteer het probleem in een P-5GS6-GL module die op een router is aangesloten

Wanneer de getoonde reden voor het verbreken van de verbinding in de uitvoer van de opdracht aanwezig is, is de bronoverschrijding geplaatst:

<#ro	ot>										
isr#											
show cellular 0/X/0 call-history											
				*							
[Wed	May	8	18:46:26	2024]	Session	disconnect	reason	= Regular	deactivation	(36)	
				*							
				*							

Als de vorige uitvoer geen informatie geeft (vanwege een bufferproces), kan een NetFlowpakketopname met deze opdrachten worden genomen:

```
isr#conf t
isr(config)#flow record NETFLOW_MONITOR
isr(config-flow-record)#match ipv4 protocol
isr(config-flow-record)#match ipv4 source address
isr(config-flow-record)#match ipv4 destination address
isr(config-flow-record)#match transport source-port
isr(config-flow-record)#match transport destination-port
isr(config-flow-record)#collect ipv4 source prefix
isr(config-flow-record)#collect ipv4 source mask
isr(config-flow-record)#collect ipv4 destination prefix
isr(config-flow-record)#collect ipv4 destination mask
isr(config-flow-record)#collect interface output
isr(config-flow-record)#exit
isr(config)#flow monitor NETFLOW_MONITOR
isr(config-flow-monitor)#cache timeout active 60
isr(config-flow-monitor)#record NETFLOW_MONITOR
isr(config-flow-monitor)#exit
isr(config)#interface cellular 0/X/0
isr(config-if)#ip flow monitor NETFLOW_MONITOR output
isr(config-if)#exit
```

De output van de opname zien:

Verizon toegewezen IP-adres aan het apparaat kan worden gezien met de opdracht:

<#root>

isr#

show ip interface brief

Interface	IP-Address	0K?	Method	Status	Protoco
GigabitEthernet0/0/0	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
FastEthernet0/0/1	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/0/2	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/0/3	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/0/4	unassigned	YES	unset	down	down
Cellular0/1/0	IP_address	YES	IPCP	up	up
Cellular0/1/1	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
Async0/2/0	unassigned	YES	unset	up	down
Vlan1	unassigned	YES	unset	up	down

Als in de logboeken van de NetFlow verkeer te vangen, wordt het gemeld afkomstig met een ander IP adres dan bevestigd in de cellulaire interface. De bronoverschrijding is aanwezig.

Oplossing voor een P-5GS6-GL module die is aangesloten op een router

Het doel is ervoor te zorgen dat al het verkeer alleen wordt verzonden via de IP die door Verizon is toegewezen. Er zijn verschillende methoden die dit doel bereiken. Hun implementatie hangt af van de implementatie en netwerkvereisten:

- Optie 1: ACL voor uitgaand verkeer
- Met een toegangscontrolelijst kunt u ervoor zorgen dat het verkeer dat vanaf het apparaat wordt verzonden, alleen afkomstig is van Verizon IP-adres:

```
isr#conf t
isr(config)#ip access-list extended 196
isr(config-ext-nacl)#permit ip host <IP_Assigned_by_Verizon> any
isr(config-ext-nacl)#deny ip any any
isr(config-ext-nacl)#exit
isr(config)#interface cellular 0/X/0
isr(config-if)#ip access-group 196 out
```

isr#

- Optie 2: NAT voor intern verkeer
- · Aan deze eisen moet worden voldaan:
 - 1. De mobiele interface is ingesteld op "IP NAT buitenkant".
 - 2. LAN interface is ingesteld als "ip Nat" binnen.
 - 3. NAT-overload (PAT) is geïmplementeerd zodat alle poorten ook worden vertaald.
 - 4. Het gebruik van een ACL om verkeer te definiëren als NATed.

Configuratievoorbeeld:

<#root>

isr#conf t

```
isr(config)#interface cellular 0/X/0
isr(config-if)#ip nat outside
isr(config-if)#exit
isr(config)#interface vlan 6
isr(config-if)#ip nat inside
isr(config-if)#exit
isr(config)#access-list 20 permit <IPv4_subnet_to_be_NATed> <wildcard>
isr(config)#ip nat inside source list 20 interface cellular 0/1/0 overload
```

- · Optie 3: Voer een IPsec of een andere tunnelconfiguratie uit
- Deze tunnel wordt uitgevoerd met het aan Verizon toegewezen IP-adres. Aangezien al het verkeer binnen het reist, verandert het externe IP adres nooit.
- · Optie 4: Voer een routekaart uit
- Als er router-gegenereerd verkeer is, kan een routekaart worden geïmplementeerd zodat het verkeer correct afkomstig is. Bijvoorbeeld, blijft pingelen aan DNS, om ervoor te zorgen er "Internet connectiviteit"is, en een routekaart kan worden uitgevoerd zodat het verkeer correct afkomstig is.

Hiermee wordt de procedure voor het oplossen van bronoverschrijdingen beëindigd in een Cisco P-5GS6-GL-module die op een router is aangesloten.

IP-bronschending in een CG522-E

Standaard wordt een functie om dit probleem op te lossen geactiveerd in de code van deze

apparaten.

Bevestig dat het apparaat deze uitvoer toont:

<#root>
CellularGateway#
show cellular 1 drop-stats
Ip Source Violation details:
Ipv4 Action = Drop
Ipv4 Packets Drop = 0
Ipv4 Bytes Drop = 0
Ipv6 Action = Drop
Ipv6 Packets Drop = 0
Ipv6 Bytes Drop = 0

De status van de IPv4/IPv6 actie moet worden verlaagd. Dit betekent dat de functie is ingeschakeld.



Opmerking: als in het uitvoerdocument Toestaan staat, is de functie uitgeschakeld.

Met deze opdrachten kan de functie opnieuw worden geactiveerd:

```
CellularGateway#conf t
CellularGateway(config)# controller cellular 1
CellularGateway(config-cellular-1)# no ip-source-violation-action ipv4-permit
CellularGateway(config-cellular-1)# no ip-source-violation-action ipv6-permit
CellularGateway(config-cellular-1)# commit
Commit complete.
CellularGateway(config-cellular-1)# end
```

Hiermee beëindigt u de procedure voor het oplossen van bronoverschrijdingen in een Cisco CG522-E.

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.