Upgrade FTD/HA-paar op FirePOWERapplicaties

Inhoud

Inleiding Voorwaarden Vereisten Gebruikte componenten Configureren Netwerkdiagram Taak 1. Controleer de vereisten Taak 2. De softwareafbeeldingen uploaden Taak 3. Upgrade het eerste FXOS-chassis Taak 4. Verwissel de FTD-failover-staten Taak 5. Upgrade het tweede FXOS-chassis Taak 6. Upgrade het tweede FXOS-chassis Taak 6. Upgrade de FMC-software Taak 7. Upgrade het FTD HA-paar Taak 8. Een beleid implementeren in het FTD HA-paar Gerelateerde informatie

Inleiding

In dit document wordt het upgradeproces beschreven van Firepower Threat Defence (FTD) in de modus High Availability (HA) op FirePOWER-apparaten.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van deze onderwerpen aan:

- Firepower Management Center (FMC)
- FTD
- FirePOWER-apparaten (FXOS)

Gebruikte componenten

- 2 x FPR4150
- 1 x FS4000
- 1 x PC

De versies van het softwarebeeld vóór de upgrade:

- VCC 6.1.0-330
- FTD Primair 6.1.0-330
- FTD secundair product 6.1.0-330
- FXOS primair 2.0.1-37
- FXOS secundaire 2.0.1-37

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Configureren

Netwerkdiagram



Actieplan

- Taak 1: Controleer de vereisten
- Taak 2: De beelden uploaden naar FMC en SSP
- Taak 3: Upgrade het eerste FXOS-chassis (2.0.1-37 -> 2.0.1-86)
- Taak 4: Swap de FTD failover
- Taak 5: Upgrade het tweede FXOS-chassis (2.0.1-37 -> 2.0.1-86)
- Taak 6: Upgrade het VCC (6.1.0-330 -> 6.1.0.1)
- Taak 7: Upgrade het FTD HA-paar (6.1.0-330 -> 6.1.0.1)
- Taak 8: Een beleid van het VCC naar het FTD HA-paar implementeren

Taak 1. Controleer de vereisten

Raadpleeg de FXOS-compatibiliteitsgids om de compatibiliteit te bepalen tussen:

- Doel FTD softwareversie en FXOS softwareversie
- Firepower HW platform en FXOS softwareversie

Cisco Firepower 4100/9300 FXOS-compatibiliteit

Opmerking: deze stap is niet van toepassing op FP21xx- en eerdere platforms.

Controleer de FXOS Releaseopmerkingen van de doelversie om het FXOS-upgradepad te bepalen:

Cisco Firepower 4100/9300 FXOS release opmerkingen, 2.0(1)

Opmerking: deze stap is niet van toepassing op FP21xx- en eerdere platforms.

Raadpleeg de Releaseopmerkingen van de FTD-doelversie om het FTD-upgradepad te bepalen:

Firepower System release opmerkingen, versie 6.0.1.2

Taak 2. De softwareafbeeldingen uploaden

Upload op de twee FCM's de FXOS-afbeeldingen (fxos-k9.2.0.1.86.SPA).

Upgradepakketten voor het VCC en het VCC uploaden:

- Voor de FMC upgrade: Sourcefire_3D_Defense_Center_S3_Patch-6.1.0.1-53.sh
- Voor de FTD-upgrade: Cisco_FTD_SSP_Patch-6.1.0.1-53.sh

Taak 3. Upgrade het eerste FXOS-chassis

Opmerking: als u FXOS van 1.1.4.x naar 2.x upgradt, sluit u eerst het logische FTD-apparaat af, upgrade dan de FXOS en schakel het weer in.

Opmerking: deze stap is niet van toepassing op FP21xx- en eerdere platforms.

Voor de upgrade:

<#root>

FPR4100-4-A /system #

show firmware monitor

FPRM:

Package-Vers: 2.0(1.37) Upgrade-Status: Ready

Fabric Interconnect A: Package-Vers: 2.0(1.37)

```
Upgrade-Status: Ready
Chassis 1:
Server 1:
Package-Vers: 2.0(1.37)
Upgrade-Status: Ready
```

Start de FXOS upgrade:

0\	verview	Interfaces	Logical Devices	Security Engine	Platform S	ettings		
							Configuration	Licens
Av	ailable	Updates					C Refre	sh
Im	age Name		Туре	2	Version	Status		Build
fxo	s-k9.2.0.1.	37.SPA	platfo	orm-bundle	2.0(1.37)	Installed		06/11
fxo	s-k9.2.0.1.	86.SPA	platfo	orm-bundle	2.0(1.86)	Not-Insta	lled	10/15

De FXOS-upgrade vereist een herstart van het chassis:



U kunt de FXOS-upgrade bewaken vanuit de FXOS CLI. Alle drie de componenten (FPRM, fabric interconnect en chassis) moeten worden bijgewerkt:

<#root>
FPR4100-4-A#
scope system
FPR4100-4-A /system #
show firmware monitor
FPRM:
 Package-Vers: 2.0(1.37)

Upgrade-Status:

Upgrading

```
Fabric Interconnect A:
    Package-Vers: 2.0(1.37)
    Upgrade-Status: Ready
Chassis 1:
    Server 1:
    Package-Vers: 2.0(1.37)
    Upgrade-Status: Ready
```

Opmerking: een paar minuten nadat u het FXOS-upgradeproces start, bent u losgekoppeld van zowel de FXOS CLI als de GUI. Je moet na een paar minuten weer kunnen inloggen.

Na ongeveer vijf minuten is de FPRM-componentupgrade voltooid:

```
<#root>
FPR4100-4-A /system #
```

```
show firmware monitor
```

```
FPRM:
```

Package-Vers:

```
2.0(1.86)
```

Upgrade-Status:

Ready

```
Fabric Interconnect A:
Package-Vers: 2.0(1.37)
Upgrade-Status:
```

Upgrading

```
Chassis 1:
Server 1:
Package-Vers: 2.0(1.37)
Upgrade-Status:
```

Upgrading

Na ongeveer 10 minuten en als onderdeel van het FXOS-upgradeproces start het Firepower-apparaat opnieuw:

<#root>

```
Please stand by while rebooting the system...
```

•••

Restarting system.

Na het opnieuw opstarten wordt het upgradeproces hervat:

<#root>

```
FPR4100-4-A /system #
```

show firmware monitor

FPRM:

Package-Vers:

2.0(1.86)

Upgrade-Status:

Ready

```
Fabric Interconnect A:
Package-Vers: 2.0(1.37)
Upgrade-Status:
```

Upgrading

```
Chassis 1:
Server 1:
Package-Vers: 2.0(1.37)
Upgrade-Status:
```

Upgrading

Na een totaal van ongeveer 30 minuten is de FXOS upgrade voltooid:

<#root>

```
FPR4100-4-A /system #
```

show firmware monitor

FPRM:

Package-Vers:

2.0(1.86)

Upgrade-Status:

Ready

Fabric Interconnect A: Package-Vers:

2.0(1.86)

Upgrade-Status:

Ready

```
Chassis 1:
Server 1:
Package-Vers:
2.0(1.86)
,2.0(1.37)
Upgrade-Status:
```

Ready

Taak 4. Verwissel de FTD-failover-staten

Opmerking: deze stap is niet van toepassing op FP21xx- en eerdere platforms.

Zorg ervoor dat de FTD-module op het chassis volledig UP is voordat u de failover-toestanden verwisselt:

```
<#root>
FPR4100-4-A#
connect module 1 console
Firepower-module1>
connect ftd
Connecting to ftd console... enter exit to return to bootCLI
>
show high-availability config
Failover On
Failover unit Secondary
Failover LAN Interface: FOVER Ethernet1/8 (up)
Reconnect timeout 0:00:00
Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds
Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds
Interface Policy 1
Monitored Interfaces 3 of 1041 maximum
MAC Address Move Notification Interval not set
failover replication http
Version: Ours 9.6(2), Mate 9.6(2)
Serial Number: Ours FLM2006EQFW, Mate FLM2006EN9U
Last Failover at: 15:08:47 UTC Dec 17 2016
 This host: Secondary - Standby Ready
                Active time: 0 (sec)
                slot 0: UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.6(2)) status (Up Sys)
                  Interface inside (192.168.75.112):
Normal
 (Monitored)
```

```
Interface outside (192.168.76.112):
```

Normal

```
(Monitored)
                   Interface diagnostic (0.0.0.0): Normal (Waiting)
                slot 1: snort rev (1.0)
status
 (
up
)
                slot 2: diskstatus rev (1.0)
status
 (
up
)
      Other host: Primary - Active
                Active time: 5163 (sec)
                   Interface inside (192.168.75.111):
Normal
 (Monitored)
                   Interface outside (192.168.76.111):
Normal
 (Monitored)
                   Interface diagnostic (0.0.0.0): Normal (Waiting)
                slot 1: snort rev (1.0)
status
 (
up
)
                slot 2: diskstatus rev (1.0)
status
 (
up
)
Stateful Failover Logical Update Statistics
        Link : FOVER Ethernet1/8 (up)
        Stateful Obj
                         xmit
                                    xerr
                                                rcv
                                                           rerr
        General
                         65
                                    0
                                                68
                                                           4
                         65
                                    0
                                                65
                                                           0
        sys cmd
      • • •
```

Verwissel de FTD-failover-statussen. Van de actieve FTD CLI:

```
<#root>
>
no failover active
Switching to Standby
```

>

Taak 5. Upgrade het tweede FXOS-chassis

Net als bij Taak 2 moet u het FXOS-apparaat upgraden waar de nieuwe Standby FTD is geïnstalleerd. Dit kan ongeveer 30 minuten of langer duren.

Opmerking: deze stap is niet van toepassing op FP21xx- en eerdere platforms.

Taak 6. Upgrade de FMC-software

Verhoging van het VCC in dit scenario van 6.1.0-330 tot 6.1.0.1.

Taak 7. Upgrade het FTD HA-paar

Voor de upgrade:

```
<#root>
>
show high-availability config
Failover On
Failover unit Primary
Failover LAN Interface: FOVER Ethernet1/8 (up)
Reconnect timeout 0:00:00
Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds
Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds
Interface Policy 1
Monitored Interfaces 3 of 1041 maximum
MAC Address Move Notification Interval not set
failover replication http
Version: Ours 9.6(2), Mate 9.6(2)
Serial Number: Ours FLM2006EN9U, Mate FLM2006EQFW
Last Failover at: 15:51:08 UTC Dec 17 2016
        This host: Primary - Standby Ready
                Active time: 0 (sec)
                slot 0: UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.6(2)) status (Up Sys)
                  Interface inside (192.168.75.112): Normal (Monitored)
                  Interface outside (192.168.76.112): Normal (Monitored)
```

	Inter slot 1:	face diagnos snort rev (stic (0.0.0 (1.0) statu	.0): Normal us (up)	(Waiting)					
	slot 2:	diskstatus	rev (1.0)	status (up))					
	Other host: Secondary - Active									
	Active time: 1724 (sec)									
	Inter	face inside	(192.168.75	5.111): Norm	nal (Monitored)					
	Inter	face outside	e (192.168.7	76.111): Noi	<pre>rmal (Monitored)</pre>					
	Inter	face diagnos	stic (0.0.0	.0): Normal	(Waiting)					
	slot 1:	snort rev ((1.0) statı	us (up)	-					
	slot 2:	diskstatus	rev (1.0)	status (up))					
Statefu	l Failover Logica	al Update St	atistics							
	Link : FOVER Eth	nernet1/8 (ı	(qu							
	Stateful Obj	xmit	xerr	rcv	rerr					
	General	6	0	9	0					
	sys cmd	6	0	6	0					

Start het FTD **HA-**upgradeproces vanuit het menu **FMC System > Updates**:

Overview	Analysis	Policie	es Dev	vices Obje	ects	AMP		Deploy	
	Configura	tion	Users	Domains	Inte	egration	Updates	Licenses 🔻	He
Product	Updates	Rule	Updates	Geolo	ation	Updates	5		
Currently run	ning software	version:	6.1.0						
Updates									
Туре					Ve	ersion	<u>Date</u>		R
Sourcefire \	/ulnerability A	nd Finger	rprint Data	base Updates	27	5	Wed Nov 16 16	:50:43 UTC 2016	
Cisco FTD P	atch				6.1	1.0.1-53	Fri Dec 2 17:36	5:27 UTC 2016	
Cisco FTD S	SP Patch				6.1	1.0.1-53	Fri Dec 2 17:37	2:52 UTC 2016	



Eerst wordt de primaire/stand-by FTD bijgewerkt:

Deploy System Help < admin </td> Deployments Health Tasks 1 total 0 waiting 1 running 0 retrying 0 success 0 failures Im 21s Apply to FTD4150-HA. 10.62.148.89 : Initializing

De Standby FTD module start op met de nieuwe afbeelding:



U kunt de FTD-status controleren in de FXOS BootCLI-modus:

<#root>
FPR4100-3-A#
connect module 1 console
Firepower-module1>
show services status
Services currently running:
Feature | Instance ID | State | Up Since
ftd | 001_JAD201200R4WLYCW06 |

RUNNING

| :00:00:33

De secundaire/actieve FTD CLI geeft een waarschuwingsbericht weer vanwege een softwareversiemismatch tussen de FTD-modules:

<#root>

Uit het VCC blijkt dat het FTD-apparaat met succes is geüpgraded:



De upgrade van de tweede FTD-module begint:



Aan het eind van het proces start de FTD op met de nieuwe afbeelding:



Op de achtergrond gebruikt het FMC de interne gebruiker **enable_1**, verwisselt het de FTD failover status en verwijdert het tijdelijk de failover configuratie uit het FTD:

firepower#

show logging

Dec 17 2016 16:40:14: %ASA-5-111008: User 'enable_1' executed the '

no failover active

' command. Dec 17 2016 16:40:14: %ASA-5-111010: User 'enable_1', running 'N/A' from IP 0.0.0.0, executed 'no failov Dec 17 2016 16:41:19: %ASA-5-111008: User 'enable_1' executed the '

clear configure failover

' command. Dec 17 2016 16:41:19: %ASA-5-111010: User 'enable_1', running 'N/A' from IP 0.0.0.0, executed 'clear cor Dec 17 2016 16:41:19: %ASA-5-111008: User 'enable_1' executed the 'copy /noconfirm running-config disk0: Dec 17 2016 16:41:19: %ASA-5-111010: User 'enable_1', running 'N/A' from IP 0.0.0.0, executed 'copy /noc disk0:/modified-config.cfg'

firepower#

Switching to Standby

firepower#

In dit geval duurde de volledige FTD-upgrade (beide eenheden) ongeveer 30 minuten.

Verificatie

Dit voorbeeld toont FTD CLI-verificatie van het primaire FTD-apparaat:

<#root>

>

show high-availability config

```
Failover On
Failover unit Primary
Failover LAN Interface: FOVER Ethernet1/8 (up)
Reconnect timeout 0:00:00
Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds
Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds
Interface Policy 1
Monitored Interfaces 3 of 1041 maximum
MAC Address Move Notification Interval not set
failover replication http
```

Version: Ours 9.6(2)4, Mate 9.6(2)4

Serial Number: Ours FLM2006EN9U, Mate FLM2006EQFW Last Failover at: 16:40:14 UTC Dec 17 2016

This host: Primary - Active

Active time: 1159 (sec)
slot 0: UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.6(2)4) status (Up Sys)
Interface inside (192.168.75.111): Normal (Monitored)
Interface outside (192.168.76.111): Normal (Monitored)

```
Interface diagnostic (0.0.0.0): Normal (Waiting)
               slot 1: snort rev (1.0) status (up)
               slot 2: diskstatus rev (1.0) status (up)
       Other host: Secondary - Standby Ready
               Active time: 0 (sec)
               slot 0: UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.6(2)4) status (Up Sys)
                 Interface inside (192.168.75.112): Normal (Monitored)
                 Interface outside (192.168.76.112): Normal (Monitored)
                 Interface diagnostic (0.0.0.0): Normal (Waiting)
               slot 1: snort rev (1.0) status (up)
               slot 2: diskstatus rev (1.0) status (up)
Stateful Failover Logical Update Statistics
       Link : FOVER Ethernet1/8 (up)
       Stateful ObjxmitxerrrcvrerrGeneral680670
. . .
>
```

Dit voorbeeld toont FTD CLI verificatie van het Secundaire/Standby FTD apparaat:

<#root>

>

show high-availability config

Failover On

Failover unit Secondary

Failover LAN Interface: FOVER Ethernet1/8 (up)
Reconnect timeout 0:00:00
Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds
Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds
Interface Policy 1
Monitored Interfaces 3 of 1041 maximum
MAC Address Move Notification Interval not set
failover replication http
Version: Ours 9.6(2)4, Mate 9.6(2)4
Serial Number: Ours FLM2006EQFW, Mate FLM2006EN9U
Last Failover at: 16:52:43 UTC Dec 17 2016

This host: Secondary - Standby Ready

Active time: 0 (sec)
slot 0: UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.6(2)4) status (Up Sys)
Interface inside (192.168.75.112): Normal (Monitored)
Interface outside (192.168.76.112): Normal (Monitored)
Interface diagnostic (0.0.0.0): Normal (Waiting)
slot 1: snort rev (1.0) status (up)
slot 2: diskstatus rev (1.0) status (up)

Other host: Primary - Active

Active time: 1169 (sec)
Interface inside (192.168.75.111): Normal (Monitored)
Interface outside (192.168.76.111): Normal (Monitored)
Interface diagnostic (0.0.0.0): Normal (Waiting)
slot 1: snort rev (1.0) status (up)

	slot 2	: diskstatus	s rev (1.0)	status (u	c)
Statefu	l Failover Logi Link : FOVER E				
	Stateful Obj	xmit	xerr	rcv	rerr
	General	38	0	41	0
· · · · >					

Taak 8. Een beleid implementeren in het FTD HA-paar

Nadat de upgrade is voltooid, moet u een beleid op het HA-paar implementeren. Dit wordt getoond in de FMC UI:

			D	eploy 🔗	System	Help 🔻	adm
Deployments	Health	Tasks					۵
2 total 0	waiting O	2 success	0 failures				
 Remote Instal Apply to F Please rea 		2	8m 14s				

Implementeer het beleid:



Verificatie

Het verbeterde FTD HA-paar zoals het gezien van de FMC UI:

Overview	Analysis	Policies	Devices	Objects	АМР		
Device Mar	nagement	NAT	VPN Qo	S Platforr	n Settings		
Name						Group	
▲ 🥬 Ungrouped (1)							
Gisco Firepower 4150 Threat Defense High Availability							
© F 1	TD4150-3(P	rimary, Act Cisco Firepo	t ive) ower 4150 Thre	eat Defense - v	/6.1.0.1 - route	d	
© F 1	TD4150-4(S	econdary, 9 - Cisco Firep	Standby) bower 4150 Th	reat Defense -	v6.1.0.1 - rout	ed	

Het geüpgradede FTD HA-paar zoals het gezien van de FCM UI:

(Ove	erview Interfaces	Logical Devices	Security Engine	Platform Settings		
		FTD4150-3	Standalone	Status: ok			
		Application	Version	Man	agement IP	Gateway	Manageme
	•	FTD	6.1.0.1.53	10.62	2.148.89	10.62.148.1	Ethernet1/7
		Ports:			Attributes:		
		Data Interfaces:	Ethernet1/6 Ethern	net1/8	Cluster Operational Stat Firepower Management Management URL UUID	us : not-applicable IP : 10.62.148.89 : https://fs4k : 13fbcb60-c378	
		Ports: Data Interfaces:	Ethernet1/6 Ethern	net1/8	Attributes: Cluster Operational Stat Firepower Management Management URL UUID	us: not-applicable IP: 10.62.148.89 : https://fs4k : 13fbcb60-c378	

Gerelateerde informatie

- <u>Cisco Firepower NGFW</u>
- <u>Technische ondersteuning en documentatie Cisco Systems</u>

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.