

# ASR-638771309 - VS SG300-10: DHCP-automatische configuratie werkt niet

## Samenvatting

DHCP-automatische configuratie werkt niet.

## Datum geïdentificeerd

14 april 2016

## Datum opgelost

10 februari 2017

## Producten getroffen

SG300-10	1.3.7.18 ( <a href="#">Download nieuwste release</a> )

## Beschrijving van uitgifte

DHCP Auto Configuration werkt niet wanneer u de firmware van alle 16 switches probeert te verbeteren.

## Resolutie

Configuratie DHCP Auto Configuration en gebruik de optie 125 hex string die de firmware pad en bestandsnaam bevat. Daarnaast moet de volgende paar velden in de hexuitdraai worden geplaatst:

- Enterprise-nummer
- Optie 125 Lengte gegevens
- Code voor subopties
- Lengte suboptie
- Gegevens voor subopties

Als u bijvoorbeeld een a.txt-bestand hebt, wordt de optie 125 Hex String 00-00-00-09-08-05-06-61-61-2E-74-78-74 gebruikt waar:

- 00-00-00-09 — ondernemingsnummer (Cisco-waarde)
- 08 — Optie 125 Gegevenslengte
- 05 — Suboptie Code (waarde voor Cisco SX300/500)
- 06 — Lengte suboptie (6 in dit voorbeeld)
- 61-61-2E-74-78-74 — Suboptie Data (Hex versie van ASCII filename a.txt)