

# SR-638771309 — 美国SG300-10:DHCP自动配置不工作

## 摘要

DHCP自动配置不工作。

## 确定日期

2016年4月14日

## 解决日期

2017年2月10日

## 受影响的产品

SG300-10	1.3.7.18(下载 <a href="#">最新版本</a> )

## 问题说明

尝试升级所有16台交换机的固件时，DHCP自动配置不起作用。

## 分辨率

配置DHCP自动配置功能，并使用包含固件路径和文件名的选项125十六进制字符串。此外，十六进制字符串还应包括以下几个字段：

- 企业编号
- 选项125数据长度
- 子选项代码
- 子选项长度
- 子选项数据

例如，如果您有aa.txt文件，则使用选项125十六进制字符串00-00-00-09-08-05-06-61-61-2E-74-78-74，其中：

- 00-00-00-09 — 企业编号（思科价值）
- 08 — 选项125数据长度
- 05 — 子选项代码（Cisco Sx300/500的价值）
- 06 — 子选项长度（本例中为6）
- 61-61-2E-74-78-74 — 子选项数据（ASCII文件名aa.txt的十六进制版本）