對cBR-8上配置了GQI和PowerKEY的VoD進行故 障排除

目錄

<u>簡介</u> <u>必要條件</u> <u>需求</u> <u>採用元件</u> <u>使用GQI和PowerKEY配置VoD會話</u> <u>驗證</u> <u>疑難排解:VoD會話未啟動或停滯在PowerKey掛起中</u> <u>案例1. VoD會話未啟動</u> 案例2. VoD會話停滯在PowerKey掛起中

簡介

本檔案介紹如何在Cisco CBR-8裝置上使用通用QAM介面(GQI)協定和PowerKEY加密來設定和排除 影片點播(VoD)故障。

有關如何配置、驗證和診斷這些功能的詳細資訊,請參閱<u>Cisco cBR融合寬頻路由器影片功能</u>。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題:

- Cisco cBR-8
- 電纜視訊

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除(預設))的組態來啟動。如果您的網路運作中,請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

使用GQI和PowerKEY配置VoD會話

以下是在CBR-8上為1個線卡、1個邏輯邊緣裝置(LED)和1個服務組提供的配置示例。

mgmt-intf VirtualPortGroup 0 encryption linecard 1/0 ca-system powerkey scrambler des service-distribution-group SG1 id 1 rf-port integrated-cable 1/0/0 virtual-carrier-group SG1 id 1 encrypt service-type narrowcast rf-channel 32 tsid 10188 output-port-number 1 rf-channel 33-53 tsid 10189-10209 output-port-number 2-22 bind-vcg vcg SG1 sdg SG1 logical-edge-device LED1 id 1 protocol gqi mgmt-ip 10.10.10.10 mac-address aaaa.bbbb.cccc server 10.20.30.40 keepalive retry 3 interval 10 reset interval 8 virtual-edge-input-ip 10.0.0.1 input-port-number 1 vcg SG1 active

驗證

VoD會話啟動後,cBR-8上的輸出必須如下所示:

${\tt cBR-8} \# {\tt show}$ cable video session all

LED Session		Output Streaming		Sess Session Source			UDP	Output	Input	
Out	put	Input	Outpu	it Encrypt	Encrypt	Low PMV	Session			
Id	Id		Port	Туре	Type Ucast Dest	IP/Mcast	IP (S,G)	Port	Program	State
Stat	te	Bitrate	e Bitra	ate Type	Status	Lat NUM	Name			
1	1		1	Remap	UDP 10.0.0.1			1000	1	ACTIVE-PSI
ON		1447528	35 14465	5257 PowerKey	y Encrypted	N –	0x4C83DE87	450000	035B74	

疑難排解:VoD會話未啟動或停滯在PowerKey掛起中

如果VoD請求有效,則在正確工作的環境中,它會從Cisco Videoscape會話資源管理器(VSRM)的影 片管理系統裝置在cBR-8上觸發會話建立。

案例1. VoD會話未啟動

如果您沒有看到在cBR-8上使用**show cable video session all**命令建立的VoD會話(連線性、路由、 VSRM配置錯誤等外部問題除外),則cBR-8可能會回覆來自VSRM的GQI建立會話請求,並返回錯 誤代碼。

例如,Create Session Response Code 9002000是肯定答案,而9002000A是錯誤代碼,這意味著 通道頻寬不可用。您可以在此表中找到響應代碼清單,該清單來自時代華納有線交換數位影片頻道 說明

R0 73	1 4 44
GQI_NO_ERROR	0x90020000
GQI_ERROR_RPC_OUT_OF_MEMORY	0x90020001
GQI_ERROR_RPC_HARDWARE_FAILURE	0x90020002
GQI_ERROR_RPC_SESSION_NOT_FOUND	0x90020003
GQI_ERROR_RPC_MISSING_MSK	0x90020004
GQI_ERROR_RPC_SESSION_ALREADY_EXISTS	0x90020005
GQI_ERROR_RPC_INSUFFICIENT_MEMORY	0x90020006
GQI_ERROR_RPC_INSUFFICIENT_CAPACITY	0x90020007
GQI_ERROR_RPC_PROVISION_FAILURE	0x90020008
GQI_ERROR_RPC_PROGRAM_NUMBER_CONFLICT	0x90020009
GQI_ERROR_RPC_BANDWIDTH_UNAVAILABLE	0x9002000A
GQI_ERROR_RPC_SAME_GIGAP	0x9002000B
GQI_ERROR_RPC_GIGAP_INVALID	0x9002000C
GQI_ERROR_RPC_GIGAP_FAILURE	0x9002000D
GQI_ERROR_RPC_GROUP_SDB_SESSION_FAILURE	0x9002000E
GQI_ERROR_RPC_INSUFFICIENT_OUTPUT_CAPACITY	0x9002000F
GQI_ERROR_RPC_ROUTE_CONFLICT_OUTPUT	0x90020010
GQI_ERROR_RPC_ROUTE_CONFLICT_INPUT	0x90020011
GQI_ERROR_RPC_ROUTE_NOT_FOUND	0x90020012
GQI_ERROR_RPC_ROUTE_ALREADY_EXISTS	0x90020013
GQI_ERROR_RPC_INVALID_MULTICAST_ADDRESS	0x90020014
GQI_ERROR_RPC_INVALID_SOURCE_ADDRESS	0x90020015
GQI_ERROR_RPC_STAT_MUX_GROUP_DEJITTER_FAILURE	0x90020016
GQI_ERROR_RPC_GIGE_TYPE_CONFLICT	0x90020017

您可以通過啟用調試或詳細程度雜訊級別的平台跟蹤來檢查cBR-8中的GQI消息,並在故障排除後 將其恢復為通知級別:

代碼

cBR-8#set platform software trace led-01 rp active vgqi-mgmt noise

cBR-8#set platform software trace led-01 rp active vgqi-msg noise

設定跟蹤後,可以請求VoD會話,然後使用show platform software trace message led-01 rp active檢查跟蹤的輸出。

以下是cBR-8跟蹤中的GQI事務的示例,其中將9002000A錯誤代碼傳送到VSRM。在這種情況下 ,VSRM不會在cBR-8上啟動會話:

cBR-8#show platform software trace message led-01 rp active 2019/01/10 09:02:59.618 {led1_R0-0}{1}: [vgqi-mgmt] [24599]: UUID: 0, ra: 0, TID: 0 (debug): abcdefghijklmnopabcdefghijklmnopabc, Received GQI Create Session V2 Request from 10.20.30.40 to 10.10.10 <<<<<<<< th request points at LED1 mgmt-ip 2019/01/10 09:02:59.618 {led1_R0-0}{1}: [vgqi-msg] [24599]: UUID: 0, ra: 0, TID: 0 (info): abcdefghijklmnopabcdefghijklmnopabcdef -> Received GQI Create Session Request: Transaction Header: Transaction ID: 4F75000F Response Program Number: 30000082 Session ID: Session ID Length: 10 Session ID Value: 54 52 00 64 6A 7F 06 99 11 E1 Incomming Program Number: 62351 Outgoing Program Number: 62351

```
Input Port Number: 1
 Output Port Number: 1
 Session Rate: 125000
 Is Multicast: 1
 Input UDP Port: PORT#
 Multicast Details:
    Source Address Len: 3
   Source IP Address Value: 10.20.31.40, 0.0.0.0, 0.0.0.0,
   Group IP Address: IP, IP, IP,
   UDP Port : 0, 0, 0,
 NO PID Remapping: 1
 Encryption: 0
 Override Session Flag 0
2019/01/10 09:02:59.618 {led1_R0-0}{1}: [vgqi-mgmt] [24599]: UUID: 0, ra: 0, TID: 0 (debug):
abcdefghijklmnopabcdefghijklmnopabcd - GQI Input Port 1 is mapped to LED IP Address 10.0.0.1
<<<<<<< i nput mapping correctly pointing at LED1 IP
2019/01/10 09:02:59.618 {led1_R0-0}{1}: [vgqi-mgmt] [24599]: UUID: 0, ra: 0, TID: 0 (debug):
abcdefghijklmnopabcdefghijklmnopa - GQI Output Port 1 maps to physical QAM -> slot 2 port 1
channel 32
           <<<<<<< output mapping incorrect: QAM 2/0/1:32 does not belong to LED1
2019/01/10 09:02:59.618 {led1_R0-0}{1}: [vgqi-mgmt] [24599]: UUID: 0, ra: 0, TID: 0 (debug):
abcdefghijklmnopabcdefghijklmnopabcd -> QAM Bandwidth request 125000 has exceeded the available
bw 0 on QAM 2/0/1:32
                     <<<<<< Bandwidth exceeded error
2019/01/10 09:02:59.618 {led1_R0-0}{1}: [vgqi-mgmt] [24599]: UUID: 0, ra: 0, TID: 0 (debug):
Converting vgqi_rc_e (-22) to GQI Reponse Status code
2019/01/10 09:02:59.618 {led1_R0-0}{1}: [vgqi-mgmt] [24599]: UUID: 0, ra: 0, TID: 0 (debug):
abcdefghijklmnopabcdef, Allocating GQI Response: GQI Server IP 10.20.30.40, LED Mgmt IP
10.10.10.10
2019/01/10 09:02:59.618 {led1_R0-0}{1}: [vgqi-mgmt] [24599]: UUID: 0, ra: 0, TID: 0 (debug):
abcdefghijklmnopabcdefghijklmnopabcdefghijklmnop, Sending GQI Create Session V1/V2 Response from
10.10.10.10 to 10.20.30.40
2019/01/10 09:02:59.618 {led1_R0-0}{1}: [vgqi-mgmt] [24833]: UUID: 0, ra: 0, TID: 0 (debug):
abcdefghijklmnopabcdefghijk -> Client 0xfac14b422, conn_state = 4, req_type = 3, req version 2,
conn version 2, sock = 19
2019/01/10 09:02:59.618 {led1_R0-0}{1}: [vgqi-msg] [24833]: UUID: 0, ra: 0, TID: 0 (info):
abcdefghijklmnopabcdefghijklmnopabcdefgh -> Sending GQI Create Session Response:
 Result Code: 9002000A
                          <<<<< error code response
 Transaction Header:
    Transaction ID: 4F75000F
   Response Program Number: 3000082
 Session ID:
    Session ID Length: 10
    Session ID Value: 54 52 00 64 6A 7F 06 99 11 E1
2019/01/10 09:02:59.710 {led1_R0-0}{1}: [vgqi-mgmt] [24599]: UUID: 0, ra: 0, TID: 0 (debug):
abcdefghijklmnopabcdefghijkl -> ev_check_disconnect::remote fd 3 (0x0) has been disconnected
```

在本例中,cBR-8中存在不正確的繫結,可能是因為配置錯誤或最終由於軟體缺陷需要思科進一步 調查。

可以使用下面描述的命令驗證cBR-8中的內部繫結。

此命令顯示單個LED的視訊資料庫的摘要,您可以在其中找到有關每個資料庫名稱和ID、資料庫中 表名稱和ID以及每個表的鍵ID的資訊。後續命令需要這些索引。

acdc-cbr8-2#**show platform software vpm led1-ui rp active dbms data summary** Database Name: led-default-database Database Id: 53

Database Name: Video Config Database Database Id: 54 <<<<< Database name and ID

Table OptionsSnapshot:DISABLEDReplication:DISABLEDShadowing:DISABLEDDynamic Mem Allocation:ENABLEDKey NameEngineucfg_dbms_qam_keyAVL1<<<<< key ID</td>

--More--

識別要轉儲的資料庫和表後,可以使用show platform software vpm led1-ui rp active dbms table dump <database ID> <key ID>命令顯示記錄的內容。在這種情況下,您要檢查資料庫 54「影片配置資料庫」,表0「DS通道表」,該表僅具有金鑰ID 1:

acdc-cbr8-2#show platform software vpm led1-ui rp active dbms table dump 54 0 1 Record: Slot: 1, Bay: 0, Port: 0, Channel: 32 Logical QAM id: 48, Previous LQAM Id: 65535 QRG Role: none SD group id: 1, VC group id: 1 Admin state: 1, Operational state: 1, Previous Operation State: 0 TSID: 10188 Override TSID: not configured Encryption Support: Powerkey Resource Id: 0 ONID: 100 PSI Interval: 100 Output Port number: 1 Power Adjust: 400 dBmV Annex Type: ANNEX A Modulation: 256QAM Interleaver: QAM_INTERLEAVER_I_12_J_17 Frequency: 85000000 Bandwidth: 51253960 bps Symbol Rate: 6952 Low Latency: 0 Channel Width: 8000000 Hz NIT Reference: 0 --More--從上面的輸出中,您可以看到VCG 1已正確對映到SDG 1,並且根據配置,LED 1的第一個通道是 1/0/0:32。

確保進入會話的流量包含為該影片會話配置的預期引數,例如TSID。

如果您已經知道要訪問哪些記錄,則可以使用show platform software vpm led1-ui rp active dbms record 54 0 1/0/0:32命令獲取上面顯示的相同輸出

案例2. VoD會話停滯在PowerKey掛起中

在cBR-8上PowerKey Pending中停滯的會話可能如下所示:

cBR-8#show cable video session logical-edge-device id 1

Input	Output	Input	Output	Encrypt	Encrypt	Low PMV	Session			
Id	Port	Hz	Туре	Туре	Ucast Dest	IP/Mcast IP	(S,G) P	ort	Program	
State	State	Bitrate	Bitrate	Туре	Status	Lat NUM	Name			
1	1	850000000	Remap	UDP	10.0.0.1		1	000	1	OFF
PENDING	0	0 P	owerKey P	ending	N –	0x4C83DE8	7450000035	В74		

需要觀察的第一個引數是輸入和輸出位元率。

如果輸入速率是0,通常這意味著此會話的cBR-8上的輸入中確實沒有流量,並且必須在cBR-8之外 調查問題的原因。

總之,為了驗證這個事實,您可以透過以下方式在傳入連結上建立封包擷取:

步驟1。建立一個存取清單,允許所有在受影響的LED下設定的輸入IP,在這種情況下,您只有1個 IP位址:

cBR-8(config)#ip access-list extended TAC_VOD

cBR-8(config)#permit ip any host 10.0.0.1

步驟2.檢查您希望接收VoD流量的cBR-8的哪些介面,有時在插槽4和插槽5中的Supervisor的所有介 面上。在這種情況下,您必須配置2個不同的捕獲,因為不可能在單個捕獲中配置8個介面:

cBR-8#monitor capture TAC_VOD interface range Te4/1/0, Te4/1/1, Te4/1/2, Te4/1/3 both access-list TAC_VOD buffer size 100

步驟3.驗證配置並啟動監控器捕獲:

cBR-8#show monitor capture TAC_VOD

cBR-8#監控器捕獲TAC_VOD啟動

步驟4.在LED 1上請求新的VoD會話,並檢查是否有資料包被捕獲(對於資料包顯示的詳細程度,您 有不同的選項):

cBR-8#show monitor capture TAC_VOD buff

show monitor capture TAC_VOD buff

步驟5.完成後,可以使用以下命令將捕獲儲存到硬碟中,停止監視器捕獲並將其從配置中刪除:

cBR-8#monitor capture TAC_VOD export硬碟:/TAC_VOD.pcap

cBR-8#監控器捕獲TAC_VOD停止

cBR-8#no monitor **capture TAC_VOD**

如果封包擷取未顯示封包,則執行案例1中所述的步驟,以便對GQI通訊協定本身進行偵錯。

否則,請使用以下調試,驗證cBR-8上PowerKEY的運行是否正常:

set platform software trace led-01 rp active vsess-mgmt debug

set platform software trace led-01 rp active vsess-msg debug

show platform software trace message led-01 rp active set platform software trace pk-ecmg 1/0 pk_ecmg-chnl debug set platform software trace pk-ecmg 1/0 pk_ecmg-ipc debug set platform software trace pk-ecmg 1/0 pk_ecmg-main debug set platform software trace pk-ecmg 1/0 pk_ecmg-stream debug show platform software trace message pk-ecmg 1/0

附註:完成故障排除後,不要忘記將所有平台跟蹤恢復到通知級別。